

(11)Publication number:

03-228845

(43)Date of publication of application: 09.10.1991

(51)Int.CI.

CO3B 37/08 GO2B 6/00

(21)Application number: 02-023369

(71)Applicant: SHIN ETSU CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

01.02.1990


(72)Inventor: YOKOGAWA KIYOSHI

(54) PRODUCTION OF MATRIX FOR OPTICAL FIBER PREFORM

(57) Abstract:

PURPOSE: To uniformize the unevennesses on the surface of porous glass matrix and to obtain the matrix for a large-sized optical fiber preform with good productivity by arranging a plurality of pieces of burners in the equiintervals at the same design dimension and successively transferring and dispersing the starting position of reciprocating movement in the case of producing the matrix for the optical fiber preform by an externally fitting method.

CONSTITUTION: In a method for producing the matrix for an optical fiber preform by introducing a gaseous glass raw material 6 into an oxyhydrogen flame burner 2 and blowing glass fine particles produced by flame hydrolysis thereof on the outer circumference of a glass rod 1 for a core being rotated and relatively reciprocating and moving the burner 2 or the glass rod 1 parallel to the axial direction and thereby laminating the glass fine particles one layer by one layer on the glass rod 1 for the core to form the porous glass matrix 8 and

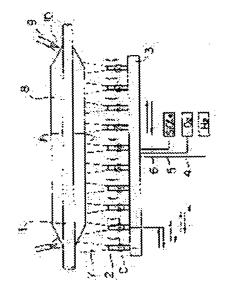

then heating and dehydrating this matrix 8 to transparently vitrifying it, the following means is adopted. In other words, at least three pieces of burners 2... having the same dimension are arranged oppositely to the glass rod 1 for the core in the specified equiintervals in a range over the whole length thereof. The glass fine particles are deposited while successively transferring and dispersing the starting position of the reciprocating movement in at least three points.

⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-228845

@Int. Cl. 5

の出 願

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成3年(1991)10月9日

C 03 B 37/08 G 02 B 6/00

3 5 6

8821-4G 7036-2H

審杳請求 未請求 請求項の数 5 (全9頁)

図発明の名称 光フアイバブリフオーム母材の製造方法

> 願 平2-23369 20)特

願 平2(1990)2月1日 23出

⑫発 明 者 Ш 横

人

群馬県安中市磯部2丁目13番1号 信越化学工業株式会社 清

精密機能材料研究所内 信越化学工業株式会社

東京都千代田区大手町2丁目6番1号

個代 理 人 弁理士 山本 亮 一 外1名

1. 発明の名称

光ファイバブリフォーム母材の製造方法

2. 特許請求の範囲

1.気体状ガラス原料を酸水素火炎バーナーに導入 し、その火炎加水分解で生成したガラス微粒子を 回転しているコア用ガラス棒の外周に吹きつけ、 骸 パーナー または ガラス棒を軸方向 に平行に相対 的に往復移動させることによって該ガラス徴粒子 をコア用ガラス棒上に一層づつ積層させて多孔質 ガラス母材を形成させ、ついでこれを加熱し脱 水、透明ガラス化して光ファイバブリフォーム母 材を製造する方法において、該コア用ガラス棒に 対向してその全長にわたり少なくとも3個以上の 同一寸法のバーナーを一定等間隔で配置し、その 往復運動の開始位置を3点以上に順次移動分散さ せながらガラス徴粒子を堆積させることを特徴と する光ファイバブリフォーム母材の製造方法。

2. 往復運動距離および運動開始位置の最大ずれ幅

は隣接パーナー間隔の1倍以上3倍以下の範囲と される請求項1に記載した光ファイバブリフォー ム母材の製造方法。

- 3.往復運動の開始位置の移動が3mm以上バーナー 間距離以内とされる請求項1に記載した光ファイ パブリフォーム母材の製造方法。
- 4.移動開始点は遂次移動またはランダム移動で行 ない、いずれの場合も実質的に堆積層の数が等し く、停止位置が等間隔である請求項1に記載した 光ファイバブリフォーム母材の製造方法。
- 5.往復運動がコアガラス棒で行なわれる請求項1 に記載した光ファイバブリフォーム母材の製造方 独.

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は光ファイバブリフォーム母材の製造力 法、特には光ファイバーの構造特性を低下させる ・ことなく、大型の光ファイバブリフォーム母材を 髙速で生産することのできる光ファイバブリフォ - ム母材の製造方法に関するものである。

(従来の技術)

光ファイパブリフォームの製造については開発 の初期においてはコア(芯)用ガラスにガラス管 を被覆するという方法(特公昭41-11071号公報参 照)で行なわれていたが、近年における特性、精 度の著しい向上とブリフォームサイズの大型化に 伴なって気体ガラス原料を酸水素火炎パーナーに 導入し、その火炎加水分解で生成したガラス徴粒 子を回転しているコア用ガラス棒の外周に吹きつ け、該パーナーまたはコア用ガラス棒のいずれか 一方(以下説明を簡単にするためにバーナー移動 で説明する)を軸方向に平行に往復運動させるこ とによって該ガラス微粒子をコア用ガラス棒上に 一層づつ積層させて多孔質ガラス母材を形成さ せ、ついでこれを加熱し脱水、透明ガラス化して 光ファイバブリフォームとする方法(特開昭49-84258 号公報参照)に移行してきている。

しかして、この種の光ファイパブリフォームの 製造方法については垂直方向に連続して堆積する 方法(特開昭55-118838 号公報参照)、多孔質ガ

3

て多孔質ガラス母材のひび割れを防止する方法 (特開昭64-9821 号公報参照)も知られている。 (発明が解決しようとする課題)

しかし、これら従来の公知の方法で光ファイバ ブリフォーム母材を製造しようとすると、特開昭 49-84258号公報に開示されている方法ではパーナ -が-本であるためにガラス微粒子の堆積速度が 遅いし、長尺、太径のものを製造する場合には熱 量が不足し、堆積シリカ層が機械的強度の小さい ものとなるのでひび割れが発生するという不利が あり、特開昭56-120528 号、特開昭57-183330 号、 特開昭58-9835 号公報などに開示されている方法 にはコア層、クラッド層が一工程で得られるとい う利点があるものの、コア暦、クラッド暦とも密 度の低いものとなるので大型化するときの取扱い が困難となるし設備が大型化し、コアの屈折率分 布が不明のまゝこれに厚いクラッド層が付着され るので製品が目標値と外れたものになるという欠 点があり、さらに特開昭53-70449号公報に開示さ れている方法ではパーナーのスリットから噴出す

ラス母材に複数本のバーナーから組成の異なるガ ラス形成原料を供給すると共に芯棒をパーナーに 対して相対的に往復運動させ、1回の移動ごとに ガラス形成原料の組成を変えることによって、半 径方向に所望の屈折率分布を有するプリフォーム を得るという方法も提案されているし(特開昭 57- 183330号公報参照)、芯棒を回転させると共 に長手方向に運動させ、ガラス粒子の生成に振動 運動を与える方法(特開昭56-120528 号、特開昭 58-9835 号公報参照)、製造しようとするコア用 ガラス棒の長さしとほぼ等しい長さの横幅をもつ 77章型の酸水素火炎パーナー、または多数の酸水素 火炎パーナーを横に一列に並べてパーナー列を作 り、移動を行なわないでガラス微粒子をコア用ガ ラス棒に吹きつける方法(特開昭53-70449号公報 参照)、さらに光ファイバ母材ではないが複数の パーナーに供給されるガス量を調整するか、パー ナー面とガラス微粒子の堆積面との距離を調整 し、あるいは耐熱性基体の回転数を調整してガラ

4

ス徽粒子の堆積密度を半径方向に沿って変化させ

(課題を解決するための手段)

本発明はこのような不利を解決した光ファイバブリフォーム 田材の製造方法に関するものであり、これは気体状ガラス原料を酸水素火炎バーナーに導入し、その火炎加水分解によって生成したガラス微粒子を回転しているコア用ガラス棒の外

すなわち、本発明者らは光ファイバの構造特性 を低下させることなく、大型の光ファイバブリフォームの材を高速で生産する方法について種々検 討した結果、従来公知の多数個のバーナーを使用 する場合には各バーナーおよびバーナー間でガラス微粒子の堆積ムラが生じ、これを組和するためにバーナーを移動させると停止点と移動点でガラス微粒子の堆積ムラが生じ、得られる多孔質ガラ

7

(作用)

本発明による光ファイバブリフォーム母材の製造は気体状ガラス原料を酸水素火炎で加水分解して生成させたガラス微粒子をコア用ガラス棒上に堆積させて多孔質ガラス母材を作る際に同一設計寸法のパーナーの複数個を等間隔で配置し、その往復運動の開始位置を順次移動分散させるというものである。



ス母材は表面が凹凸をもつものになるので、本発 明にしたがってこごに使用する複数個のパーナー を同一設計寸法のものに特定すると共にこのバー ナー間隔を等間隔とし、しかもこのパーナーの往 復運動の開始位置を同じ位置に止めないようにで きるだけ異なる場所に分散するように順次移動さ せると、移動距離が特定されていることから各バ -ナ-停止位置も順次移動されるし、バーナー寸 法、堆積条件が一定のものとされているので、各 パーナー間におけるガラス微粒子の堆積ムラが最 小とされ、このパーナー間隔が一定とされている のでパーナー移動部の堆積ムラも少なくなり、さ らには往復運動の開始位置を順次移動すれば停止 点が毎回変るので停止点と移動点との間における 堆積ムラが平均化されるので、結果において多孔 質ガラス母材を表面に凹凸のないものとすること ができ、したがってこれを透明ガラス化すれば均 質な光ファイパブリフォーム母材を容易に得るこ とができることを見出して本発明を完成させた。

以下にこれをさらに詳述する。

8

ここに使用されるコア用ガラス棒は目的とするのア用ガラス棒は目的となるものであることから公知のVAD法、OVD法、MCVD法などで作られたグレーデットインテックスを見またはシングルモード型などのブラスルのでは、ガラストであることが望ましい。コア用ガラス棒の全に大谷変動が5%以下となるように仕上げたのとすることが好ましい。

に並置され、これらはバーナー台3に固定されて コァ用ガラス棒に平行にパーナー列またはコア用 ガラス棒のどちらか一方を往復運動するようにさ れている。このパーナー2・・・には基本ガスと しては水素ガス送入パイプ4、酸素ガス送入パイ プ5、キャリアーガス(例えば酸素ガス)に同伴 された四塩化けい素送入パイプ6からのガスが送 入され、これが火炎7を形成し、この火炎加水分 解で発生したガラス微粒子がコア用ガラス棒 1.の 上に堆積して多孔質ガラス母材Bが形成されるの であるが、多孔質ガラス母材8の表面を凹凸の少 ないものとするということから、ここに使用され るパーナー2・・・はすべて同一のデイメンショ ンで設計された例えば石英製の同心円状多重管バ ーナーとし、各パーナーによる堆積条件を同一の ものとすることから、これらのバーナーはそれぞ れ独立にガス条件がコントロールできる制御機構 Cを備えたものが望ましい。これらのパーナー 2 ・・・はそのパーナー出口とガラス微粒子堆積面 との距離がいずれのパーナーも同一となるように

このような装置でコア用ガラス棒を回転させ、 全パーナーに着火し、パーナー列とガラス棒を相 対的に往復運動させて、気体状ガラス原料の火炎 加水分解で発生したガラス微粒子をコア用ガラス 棒に堆積させて多孔質ガラス母材を作ると、各パ

1 1

本発明はこのような不利を解決するためにこの のような不利を解決するため いさせる は 復 退 助 の 開始 位 置を 3 点以上に 順次移動さ に せ を 3 点以上に 順次移動さ に は の で あ り、これに 人 れ び 倒 (b) に な が の と な が 値 と の で か し た よ う に アーナー 解の 往 復 運 動 の 附 軽 減 で る と に 多 く す る と で 多 く す る と で か 順 次 ず れ 込 み で の 停止 に よ る 堆 積 厚 さ の れ ば 目 の な な が 順 次 ず れ 込 全 体 的 に 分 散 平 均 也 て れ て 目 の に な な 数 重 の 変 化 が 全 体 的 に 分 散 で 凹 凸 の な い も の に な る と い う 有 利 性 が 与 え ら れ る と

1 2

この発明では移動開始点を全体に分散させるこ とが目的とされるので、2点のパーナー間距離内 では開始点の多いほうが好ましい。本発明の移動 開始点は第1図のように一方向の場合が基準とさ れるが、第2図(b)、(c) に示したように往復、ジ クザグ移動、またはランダム移動が可能である。 また1回毎ではなく、数回を単位に開始点を移動 したり、径の増大につれて変えるなど、目的、条 件によってこれらを組合せてもよいが、いずれの 場合も定常部の層の数が実質的に常に一定となる ように移動スケジュールを定めることが重要であ る(第2図、b、C図)。移動開始点は順次ずらせ るが、隣接バーナー位置までずれた点を1 ユニッ トとし、少なくとも1~3ユニット間でくり返す ことが望ましい。ユニットが大きくなると、表面 の平滑性は良好となるが、全長の両端テーバー郎 がユニット数に比例して長くなり、無駄となる (第3図)。付着量は重量検出装置などで連続的 に計測し、目標重量近くでは停止線の位置を幅広 くとり、層の数に過不足がなく、かつ目標重量が 得られるようなスケジュールで進めることがよ い、

このようにバーナーの往復移動距離が大きるの 両端のテーバー部が増加し、定常部は減少するの で、これは隣接バーナー間隔の3倍を越えない。 囲とすることがよく、さらにこのバーナーの往復 運動の開始位置の間隔はバーナー間隔、コア用が ラス棒の径、堆積体の径、バーナーの口径、炎の 太さなどにより変るが、これが大きいと効果が少なく、小さいと時間的に厚さ方向での堆積量、密 便などが異なり、変形を促進するので、バーナー 間隔の 1/2~3 mmの範囲とすることがよい。

なお、このようにして得られた多孔質ガラス田材におけるガラス微粒子は密度が低くすぎるとガラス田材にひび割れが発生して取り扱い難いものとなるので堆積径が大きいものは平均堆積密度も大きく設定し、少なくとも 0.3~1.5g/cm³のものとすることが好ましいが、この多孔質ガラス切む子の堆積重量および密度を調節するためには水茶量、酸素量、気体状ガラス原

1 5

透明ガラス化は電気炉中において必要に応じ添加される塩素ガス、50Cl2、5iCl4、フッ素ガスなどを含むへりウム、アルゴン、窒素ガスなどの不活性ガス雰囲気中で1.000 で以上に加熱して脱水、透明ガラス化すればよく、このようにして得られた光ファイバブリフォーム母材はガラス旋盤または電気炉で延伸加工し、ブリフォームアナライザーによってブロファイル検定およびデイメンジョンを確認し最終製品とされる。

(実施例)

つぎに本発明の実施例をあげる。

实施例 1

横型外付装置に直径20mm & 長さ800mmLの石英が ラス棒を取りつけた。この石英棒の側面に対向し て同一寸法で設計された四重管同心円パーナーを 中心間距離 100mmで 6 本を等間隔に並べ、その両 端に加熱パーナーを取りつけた。各パーナーの中 心軸は石英ガラス棒の軸中芯と合うようにし、その の距離を同一にしてパーナー台に固定した。各パーナーの炎はあらかじめ調べ、炎の形、温度が同



料の量比などのガス条件、パーナー出口の線速、 パーナー出口と堆積面の距離、コア用ガラス棒の 回転数、パーナー火炎の移動速度などの1つまた は2つ以上をコントロールすればよい。

パーナー移動を行なうとパーナーやパーナー台、配管などが移動の振動を受け、異物を発生し、堆積体表面に付着し、気泡発生の原因となるので、移動はガラス棒で行なうことが好ましい。また、これは横型だけでなく、タテ型で行なうことも可能であり、軸移動で行なうと開口部が少なく、外部からの異物を遮断できる。

この反応装置は排気口、給気口、パーナー差し 込み口および主回転伝達部の一部を除いて密閉に しておくことがよく、これによればゴミの付着、 パーナー炎のゆれが防止され、排ガスの管理がで きるので、気泡のない多孔質ガラス母材を容易に 得ることができるという有利性が与えられる。

なお、このようにして得られた多孔質ガラス母 材はついで公知の方法で透明ガラス化して光ファ イパブリフォーム母材とされるのであるが、この

1 6

一になるよう、バーナーの向き、ガス条件を合わせた。

外付装置の回転数を30rpm で回転させ、パーナ -列にガスを流して点火しバーナー列を60mm/min で往復運動させた。パーナーは 100mm移動したら 逆方向にもどることを確認し、左端で止った時点 からキャリヤーガスに同伴させた四塩化珪素を流 した。原料は炎の中で火炎加水分解してシリカ微 粒子を生成し、ガラス棒の表面に堆積した。バー ナー列は 100mm右を移動した時点で 5 秒間停止 し、次いで左側に60mm/minの速度で90mm移動させ た。左側へ移動してきたバーナー列は最初のスタ - ト位置の 10mm 手前で止めるが、この時点で各 バーナーは各々 10mm 手前で止まるので、堆積層 は左側移助時には 100mmおきに 10mm ずつ層が途 切れた。次に5秒間停止后2回目のスタートを行 い 100mm右に移動し、1回目より 10mm 右でバー ナー列を止め、そして左へgona移動した。この仔 止点は1回目のスタート開始点から20mm右にずれ た点で、層は各々 10mm づつ途切れた。これを10 回繰り返すと、スタートから 100mm右にずれた点が移動開始点のスタート点となり、これは第2パーナーの1回目の移動開始点にあたり、これが1ユニットである。1往復につき 10mm ずつ不足の 暦を生じたが10回の繰り返しで1暦分(100mm) 欠け19層堆積した事になるが、1ユニット、100mm 間にパーナーの停止点は11ケ所、堆積層の途切れた異常点は10ケ所に均等に分散された。

次に移動の開始点を順次左へすらせるが、スタートは100mm 右へずれた開始点からはじまり、まず100mm 右へさらに移動させる。次に左へ移動するとちは10mm 移動する。すると各堆層の左側で10mm 移動させ、停止后再び左へ110mm 移動させ、停止后再び左へ110mm 移動させ、停止后再び左右のスタート点にもどる。左へもどる時は、1 往復につき10mm ずつ重ねて堆積されるので1 ユニットが終ると堆積層が21層と1 層多くなり、右へ移動時の19層と合せて40層となる。

本実施例ではこのユニット間を 4 往復、移動堆

1 9

ナーで100mm 間を定点移動させた。層の数はいずれも160 層とし各方法とも合せた。パーナー数が少ないと堆積している時間より冷却されている時間が長くなり、熱量が不足するので酸水素量を多くした。これ等の比較例を実施例1 とともに第1 表に示す。

積層が160層で終了した。

ガス条件は堆積の途中で増加させ、特にユニットの切りかえ時に大きく変えて、最終的にはH₂ 28 e/min、0, 38 e/min、SiC e 24g/min 流した。また、これらの位置移動、ガスの切りかえは全てコンピュータにより行った。

作成した堆積体は、両端に約 120mmL のコーンン部を持った均一な白色スートで、直閉部長さが約410mm、直径145mm φ堆積物の重量は4.95kgで凸凹のない非常に平滑なスートが得られた。

このスートは1.520 七の電気炉で5%の塩素ガスを含む He ガスを流しながら溶解したが、直閉部400mm 間には異常な径変動は無かった。 比較例1

実施例1で用いた装置で、次の3種類の実験を行った。(A)は1本パーナーで600mmの全長を往復移動させた。(B)は2本パーナーで600mmの範囲を往復移動(定常部は400mm)した。但しこれは定常部は1回の移動で2本パーナー堆積により2層となる。(C)は実施例と同じ6本パー

2 0

	πX	₩			報		
	24-ナール	Ha I = 3/Bin	推發時間	(大) (K)	推養速度	俗學學	灰灰
			(証数)		(kg/hr)		
1 1	9	2 8	98.	4.95	1.062	ナ	ナツ
比较例A		4 22	16.67	4.82	0.181	ナ	
a	7	9 6	60.8	1.91	0.327	ナ	4
U	9	7 8	4.67	4.37	0.938	신 된	÷

比較例の C は 3 時間を過ぎると変形部分が強調され出し、次第に径が凹凸となるのでこれ以上堆積する事は困難であり、堆積効率が著しく低下してきた。

実施例 2

直径24.0mm が、長さ620mmLのシングルモード用コア石英ガラス棒を準備しその両端にダミー用石英棒を溶接した。この条件で全体の芯を合せ、コア用石英ガラス棒の外径変動が±200 μ(±0.83%)以下となるようガラス旋盤で修正した。コア郎は英国ヨーク社製ブリフオームアナライザーPー101により構造バラメータを測定し、完成したブリフオームに必要なクラッドの厚さを計算で求めた。

コア用石英ガラス棒はアセトンで表面の汚れを 掃きとり、タテ型の密閉式外付装置の回転部に垂 直に装着した。回転駆動部はコアガラス棒を装着 したまま秤量台に載せられ、更にこの秤量台は上 下に移動可能な大型引上機の可動台に固定した。 乗直に設置されたコア用ガラス棒は回転させて軸

2 3

塩素ガス中で脱水、溶融したところ、78.9mm かの 透明なインゴットが得られた。 芯を合せた后30rpm で回転させた。

バーナーは実施例1に用いた同心円状四重管バ ーナーを8個、100mm 等間隔でタテに直列に並べ 固定した。排気はパーナーの反対側にとりつけ、 チャンパーの上下から債券な空気を送入した。ガ ス条件は実施例1に準じた。ガスを点火し、引上 機を昇降させ移動速度を60mm/minに設定した。ガ ラス棒上に異物、欠陥が無いことを確認し、コア 用石英ガラス棒の最下端部より SiCa a ガスを流 し、100mm 間を1ユニットとし位置の移動を10mm づつずらせ、20往復、40層で元のスタート位置に もどった。これを4回繰り返した后、重量調節の ため停止点の間隔を変えた。第1回目の調整はず れ間隔を25mmとし、5点間移動を行い20層付着さ せた(第2図C)。第2調整は3点間移動(第2 図 b) を 1 回 6 層、最終的に 2 点間移動 (第 2 図 a)を4回行い目標重量を達成した。でき上った スートは表面が一様で凹凸は全く無いものであり 層の数は190層、スートの重量6.048kg、時間は 5.48時間であった。これを1,520 ℃、ヘリウム、

2 4

第 2 表

堆積 時間 (時間)	0	1	2	3	4	5	5.48
堆積量 (g)	0	154	827	207	3,611	5,144	6,046

本インゴットは電気炉を用い外径47¢に延伸し定常部を線引した。本ファイバの特性値は第3表に示すとおり安定し、クラッド層の変動は全く見られなかった。

18 E	5性 ファイバー特性	る え (カナオ7 波長 μ m) 伝送損失 (1.30 μ m , d8/km)	12 1.267 0.35	0.34	1.271 0.33	152 1.280 0.34	558 1.276 0.34
掀	- 4特性	压折率 入 (x)	0.3572	0.3802	0.3504	0.3552	0.3558
	ブリフォーム特性	直径 (00)	47.75	47.50	47.01	47.35	47.40
	47477		S	中國市	" 2	京	平均值

2 7

運動の開始位置を順次移動させることを示す模式 図を、また第3図は1ユニットをバーナー距離の 2倍、3倍に拡大したときの末端部の形状を示し たものである。


(発明の効果)

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の方法に使用される多孔質ガラス母材製造装置の縦断面図を示したものであり、 第2図は本発明の方法におけるパーナー群の往復

2 8


寫 1 図

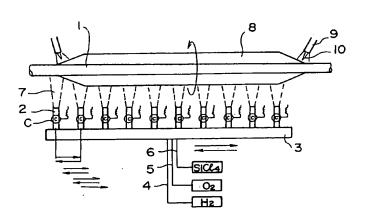


特許出額人 信越化学工業株式会社 弁理士・代理人 山 本 充 ー (1年) パ パ 荒 井 鐘 可(2年)


第 2 図

第 2 図

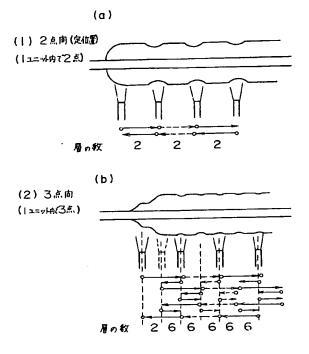

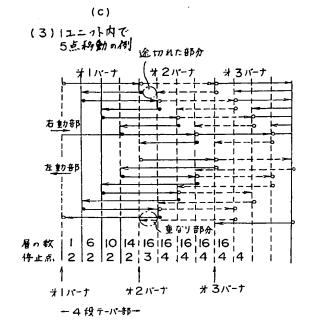

第3図

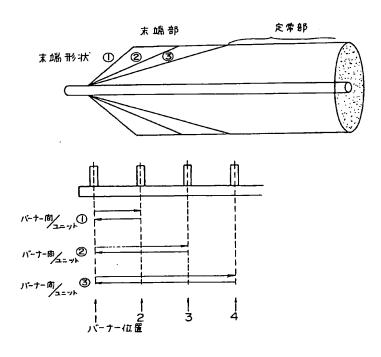

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
MAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.